
BESTOOL-KANON

カノンデジタルノギス取扱説明書

直読方式端面~穴ピッチノギス E-RZ20 · 30B

このたびは「カノン製品」をお買上げいただき、ありがとうございます。 ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになった上で正しくご使用下さい。 本器を正確に使用し、かつ安全な状態を保つための注意事項が述べられております。 お読みになった後見やすい場所に保管して下さい。 今後とも未永く「カノン製品」をご愛用くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

1. 各部の名称

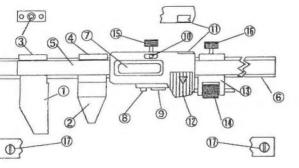

ご使用の注意 2.

- (1) 電源投入直後スライダーを動かしても表示値が カウントされないおそれがあります。必ず1秒 間以上お待ちください。
- (2) 水や油をつけたり、液体の中に入れないでくだ さい。表示が自然カウントをする場合はスケー ル面をよく拭き取り、スケール面に粘性の低い 油 (CRC 3 - 3 6 など)を少し塗布し、水分を
- はじくようにすることをお薦めします。 (3) 電気ペンで記入するなど、外部から電圧を加え ないでください。
- スケール表面を傷つけないようにしてください。
- (5) 過度の力や、落下などのショックを加えないで ください。
- (6) 分解しないでください。
- (7) なるべく20℃に近い、温度が一定の場所でご 使用ください。
- (8) 湿度の高い場所、直射日光の当たる場所、ごみ やほこりの多い場所でのご使用は避けてください。
- (9) 測定以外の使い方はしないでください。

- ① 端面測定用ジョウ
- ② ピッチ測定子 (φ20 mm)
- ③ 端面測定用ジョウ止めビス (付属六角レンチ使用)
- ④ スライダー
- ⑤ スケール
- ⑥ 本尺
- ⑦ LCD 表示部
- 電源 ON/OFF スイッチ (8)
- ⑨ ZERO/ABS スイッチ
- ① ORIGIN スイッチ
- ⑪ 出力コネクター
- (2) 電池蓋
- (3) 微動送りスライダー
- 00 微動送り車
- (1) スライダークランプねじ
- 6 微動送りクランプねじ
- の ストッパービス (前後)

3. 電池交換

- (1) 出荷時には、電池がセットされておりません。 以下の要領でセットしてください。
 (2) 電池は必ず SR44(G13)をご使用ください。
 (3) 電池の電圧が低下しますと、表示部の左隅に
- "B"が表示されますので、すぐに電池を交換 してください。
- (4) 電池は必ずプラス側を上にしてセットしてください。
- (5) 電池交換が終わりましたら、蓋を元に戻して ください。
- (6) 使用済み電池は、一般のゴミとは分けて処理し てください。

4. 仕

最小読取值 0. 01 mm 差 : ±0. 05 mm 0. 01 mm 繰返し精度 最小穴径 : φ 3 mm

最大穴径 : \$ 2 0 mm

:酸化銀電池 (SR44) 1個 電 池 寿 命 : 通常の使用状態で約2年

最大応答速度:制限なし


: "B "表示の場合は、電池の電圧が 報

低下しています。


使用温度:0~40℃ 保存温度:-10~60℃

5. 使用方法

- ○本製品は、直読方式ですので、付属にゲージは付いていません。 【セット手順】
- ① 電源をONして下さい、初期設定はされていませんので、表示されている数値は任意の数値となります。
- ② 表示をゼロセットします、ZERO/ABS スイッチか ORIGIN スイッチを押して下さい。図-1参照
- a) ZERO/ABS スイッチの場合に INC 表示が出ますが、この表示は電源を OFF してしまいますと次に、電源を立ち上げても初期数値を表示してしまいます。
- b) ORIGIN スイッチを押すことにより永久原点になります、電源を OFF しても次に電源を立ち上げたときには、ORIGIN 原点より測定可能とかり、ゼロ点が固定されていますのでセットする必要が有りません。
- は、ORIGIN原点より測定可能となり、ゼロ点が固定されていますのでセットする必要が有りません。
 ③ ゼロセットされた表示より、プラス側へスライダーを10mm移動させて下さい、この時微動送りを使用し
- 10mmに合わせて下さい。図-2参照 ④ 10mmがセットされましたら、端面用ジョウを穴測定子に接触するまで移動して下さい、ジョウが合いましたら、付属の六角レンチにてしっかりと固定して下さい。(隙間を確認し固定)図-2参照
- ⑤ 以上でセットが完了となり、測定が可能になります。
- ⑥ 測定位置を変更したい場合は、②~④の作業を行って下さい。

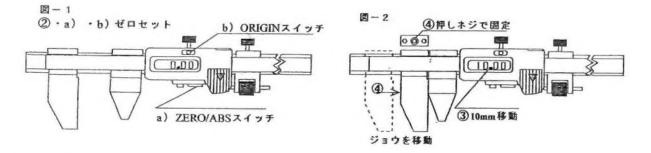

測定例

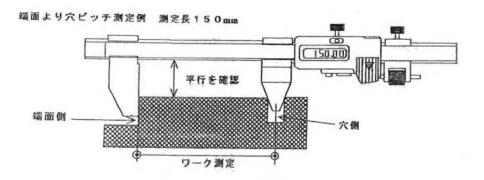

6. 機能

- ABS (アプソリュート) 測定機能
 - 表示点灯の後、ゼロセットすることなく測定を開始できます。
- INC (インクリメンタル) 測定機能
 - 任意の位置で表示値のクリア (ゼロセット) ができます。比較測定が楽にできます。
- ORIGIN (原点)機能
 - ORIGIN (原点) スイッチにより絶対原点位置の変更も可能です。
- 電池電圧低下警報
 - 測定不可能状態になる前に"B"マークで電池が消耗していることを知らせます。電池交換のタイミングが 前もってわかります。
- 外部出力機能
 - オプションの接続ケーブルを使用して測定データを出力できます。

7. 定期検査

6ヶ月毎1回、定期検査を行って下さい。 お買い上げ販売店または弊社営業まで、お問い合わせください。

型 式

型式	測定範囲	最 小 径	最大径
E-RZ20B	10~200 mm	φ 3 mm	φ 2 0 mm
E-RZ30B	10~300 mm	φ 3 mm	φ 2 0 mm

【付属品】

1. 5 mm 六角レンチ・・・1本

株式会社 中 村 作 所

NAKAMURA MFG. CO., LTD 社:東京都品川区大井4-4-4 〒 140-0014 本

TEL (03) 3775-1521 代 FAX (03) 3775-1732 大阪営業所 : 大阪市西区新町 2-18-19-206 〒 550-0013 TEL (06) 6532-4488 代 FAX (06) 6538-2656

場:都留/相模原

URS: http://www.bestool-kanon.co.jp E-mail: tokyo@bestool-kanon.co.jp

I